

PR^{PLUS} SERIES

Price Computing Scale



CAS

TARTALOM

ÓVINTÉZKEDÉSEK.	3
BEVEZETÉS, ÁTTEKINTÉS	5
KIJELZŐ ÉS BILLENTYŰZET.....	6
CSAVAR ELTÁVOLÍTÁS.....	9
TORONY ÜZEMBE HELYEZÉSE	9
MŰKÖDÉS	
1. Fejezet Alap Működés.....	10
2.Fejezet PLU előhívás és mentés.....	13
3. Fejezet Felhasználói beállítások.	15
4. Fejezet Eladás	17
TEHNIKAI JELLEMZŐK.....	19
HIBA ÜZENETEK.....	19

 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

Warning


Precautions when installing the scale. To ensure that you get the most from your scale, please follow these instruction.

Do not disassemble the scale.

When any damage or defect occurs, contact your CAS authorized dealer immediately for proper repair.



Do not overload beyond the maximum weight limit.

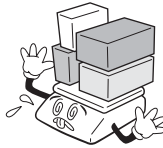

Scale must be grounded to minimize electricity static.

This will minimize defect or electric shock.




Do not pull the plug by its cord when unplugging.


Damaged cord could cause electric shock or fire.




To prevent from fire occurring, Do not place or use the scale near flammable or corrosive gas.

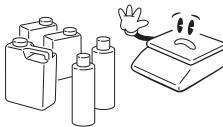


To reduce electric shock or incorrect reading, Do not spill water on the scale or place it in humid condition.

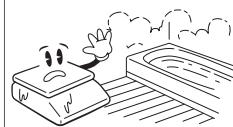

Avoid placing the scale near heater or in direct sunlight.

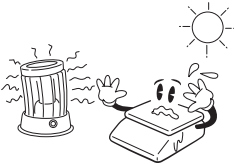


Insert plug firmly to wall outlet to prevent electric shock.

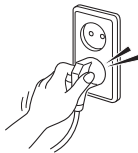

Use proper Adapter.

Incorrect adapter could damage the scale.

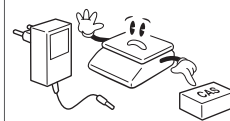

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Attention

Make sure to plug your scale into the proper power outlet. For maximum performance, plug into a power outlet 30 minutes before the usage for warm up.

For consistent and accurate reading, maintain periodical check by your CAS authorized dealer.



Avoid sudden shock to the scale.



Grab on the bottom of the scale when moving.



Keep the scale away from other electromagnetic generating devices.

This may interfere with accurate reading.



 
Place the scale on firm and temperature consistent environment.



By adjusting 4 corners of the scale, set the scale even using the built in scale leveling indicator.



Take the battery out when scale is not in use for long time. Leakage from the batteries is hazardous.



BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a CAS PR^{PLUS} mérleget


Ez a széria egy megbízható mérleg, amelyet szigorú minőség ellenőrzés alatt gyártottak a CAS mérleggyár felügyelete alatt.

Hisszük azt, hogy a szükségleteire ez a mérleg egy igazán jó és megbízható válasz.

Ez a használati utasítás segíteni fog a mérleg helyes működtetésében és megóvásában.


Kérjük tartsa be a következőkben leírtakat.

ÁTTEKINTÉS

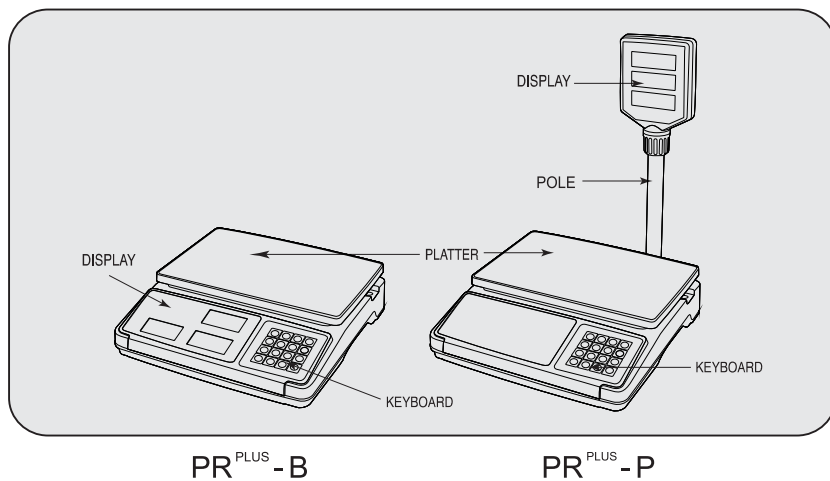


KIJELZŐ ÉS BILLENTYŰZET


- PR^{PLUS}-B (lapos) első, eladó oldali kijelző

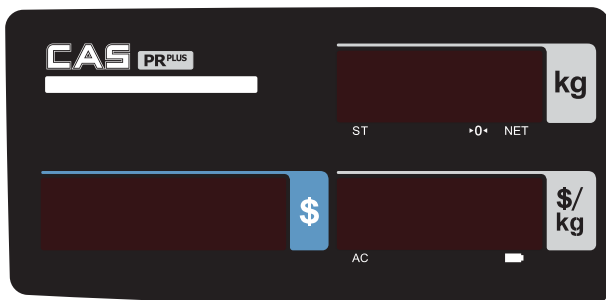


- PR^{PLUS}-B hátsó, vevő oldali kijelző

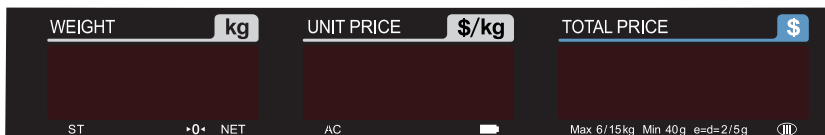


- PR^{PLUS}-P (tomyos) első, eladó oldali kijelző

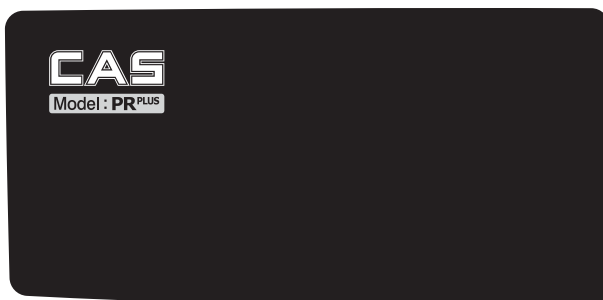



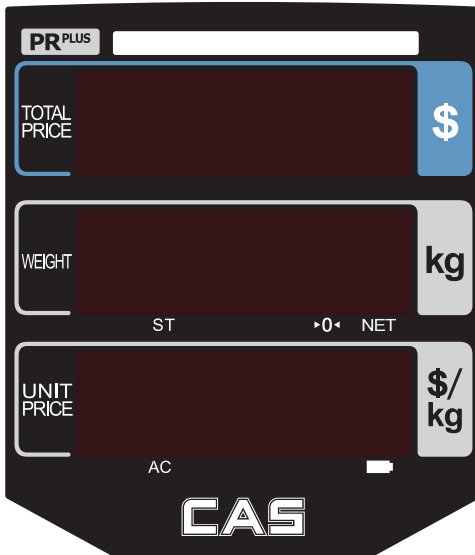



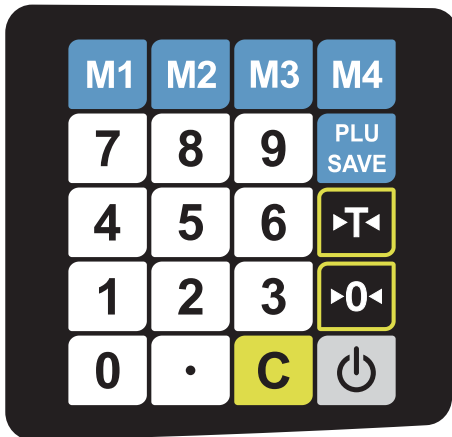


 
■ PR^{PLUS}-P (tomyos) kijelző




■ billentyűzet



■ Billentyűzet gombjai

KEYS	FUNCTIONS
 ~ 	Szám gombok az egységár bevitelére.
 ~ 	PLU direkt memória gombok.
	Be- és Kikapcsoló gomb.
	Ár kijelző törlésére Fizetendő összeg törlésére.
	Mérleg lenullázására (tömeg).
	Tára érték beállítására.
	PLU mentés gomb. Akkumulátor töltöttség kijelzésére (több mint 2mp-ig nyomni)
	Tizedes pont bevitelére.

Csavar eltávolítása

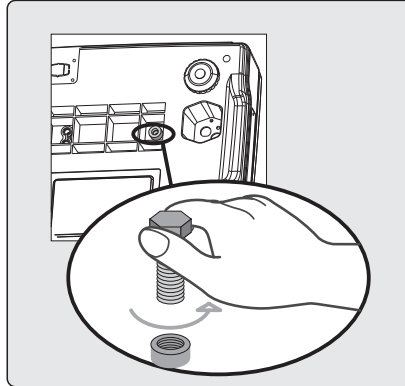

Távolítsa el a csavart

Figyelem: Győződjön meg, hogy eltávolította a csavart.

Torony üzembe helyezése

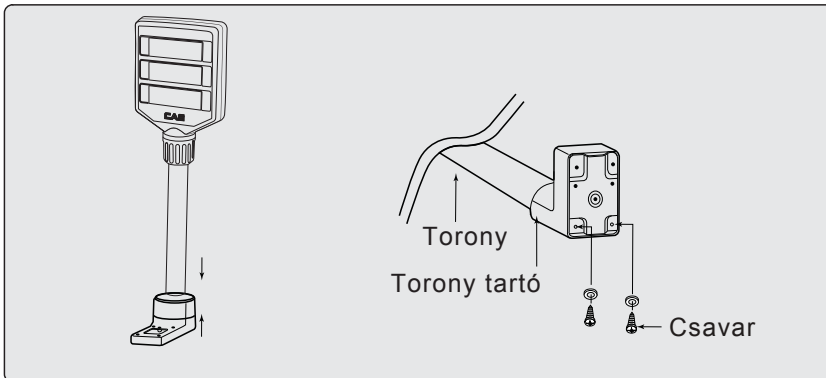


Figure one


Figure two

Column Installation


Működés

1. Fejezet Alap működés

a. Mérleg Be- és Kikapcsolása

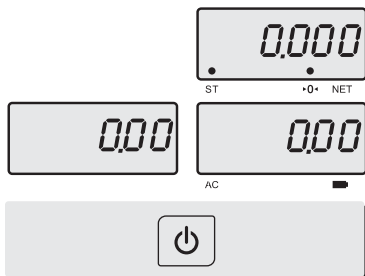


① Nyomd meg az **ON/OFF** gomot.

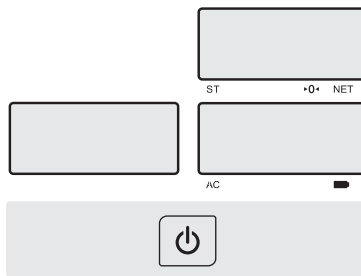

② Tartsd az **ON/OFF** gombot nyomva néhány másodpercig, hogy kikapcsoljon a mérleg.

b. Nullázó funkció

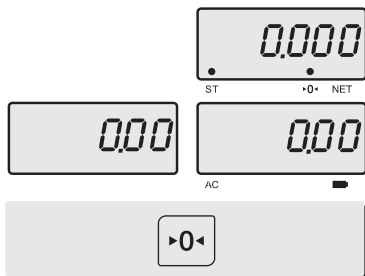


① Nyomd a **ZERO** gombot, hogy Nullát mutassona mérleg

c. Tára

Akkor használja ezt a funkciót, ha valamilyen edényben szeretné az árut lemérni.


■ Egyszeres Tára

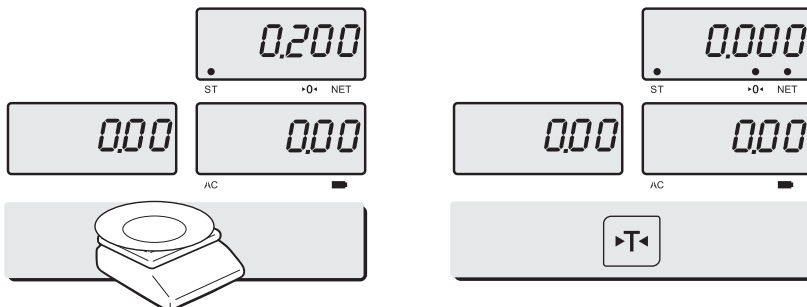

① PTege az edényt a tálcára.
Pl.): 200g a tára.


② Nyomd meg a Tára gombot.

■ Göngyölt (többszörös) Tára

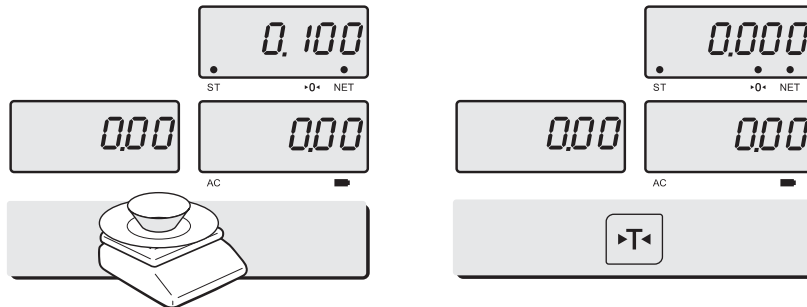


③ Tegyen egy másik edényt is a tálcára Pl.) 100g az újabb Tára.

④ Nyomd meg újra a Tára gombot.

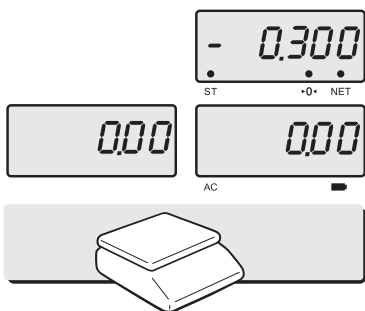

⑤ Vegyen le minden edényt a tálcáról.

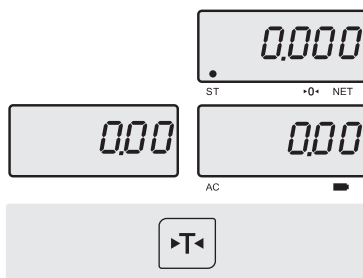


⑥ Nyomja meg a Tára gombot.

FIGYELEM: Megszüntetni a Tárát a Tára gomb újbóli megnyomásával lehet. Az automatikus Tára funkció nem minden PR típusú mérlegben érhető el.

d. Akkumulátor töltöttség kijelzése

1) Nyomd a "PLU SAVE" gombot több mint 2 másodpercig

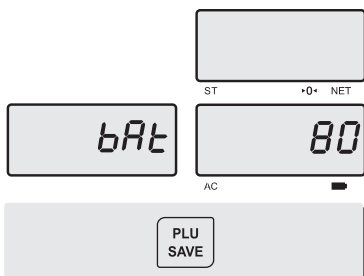


- %-ban mutatja a töltöttséget.
- Töltse az akkumulátort, ha 10% alatti a töltöttség.

2. Fejezet PLU mentés és előhívás


a. Egységár mentése PLU-ba

Ez a rész leírja, hogyan mentse el egy egységárát egy PLU-ba.


	PLU-k száma	Range	Megjegyzés
PLU	4	1~4	

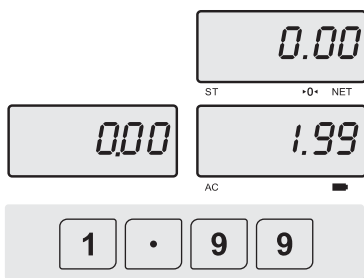

① A számgombokkal írja be az egységárát. (Pl) 1.99

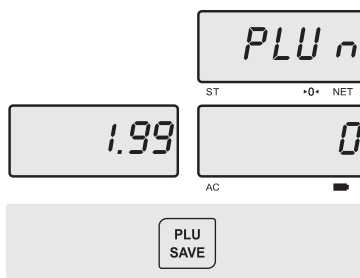

② Nyomd a ^{PLU}SAVE gombot addig, amíg be nem kerül a mentés funkcióba

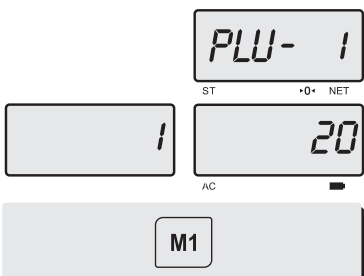


③ Nyomj egy PLU gombot (M1 ~M4) amihez hozzá szeretné rendelni az árat.


Ex) **M1**

b. PLU nevének elmentése (Opció)

- **C** gomb egy karakter bevitelére, elmentésére és ugrás a következő karakterre.
- **TARE** átlépés akövetkező menü pontra.

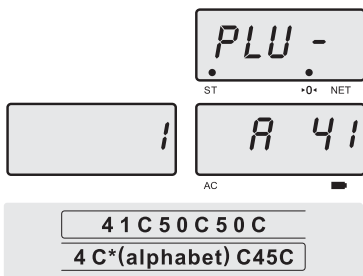


- ① Írja be a PLU nevét ASCII kódolással.
Pl.) "APPLE" "4, 1, C, 5, 0, C, 5, 0, C, 4, C(alphabet), C, 4, 5, C".

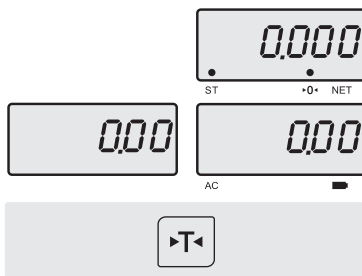


- ② Nyomja meg a **TARE** gombot a normál módhoz való visszatéréshez vagy a **C** gombot addig míg ne éri el a 8 karaktert és akkor automatikusan visszatér a normál mérés módhoz.

c. PLU előhívása

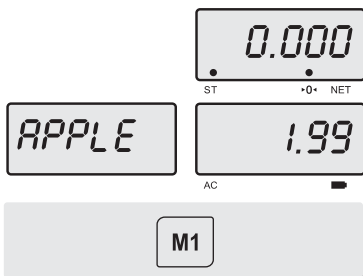

- ① Nyomja meg a **M1 ~ M4** gombok valamelyikét. Pl.: **M1**

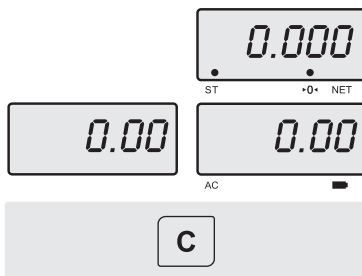


- ② Nyomja meg a **C** gombot, ha ki akarja törölni és visszatérni a normál méréshez.

3. Fejezet Felhasználói beállítások

Ez a rész elmagyarázza, hogy lehet beállítani az opciókat.

Functions	Options	Remarks
a. Automata kikapcsolás	Nincs / 10 / 30 / 60	
b. Takarékmód	KI / 20 / 40 / 60	

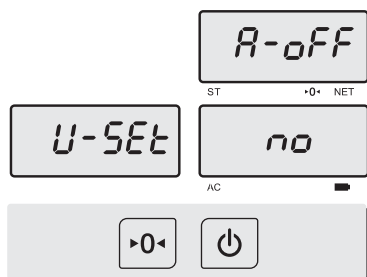


① A felhasználói beállításokba való belépéshez tartsa nyomva a **Zero** gombot és így nyomja meg az **ON/OFF** gombot

- A **ZERO** gomb megnyomásával el lehet menteni az aktuális beállítást és átugrani a következő beállítási lehetőségre.
- **TARE** gomb nyomással lehet változtatni az értéket.

a. Automata kikapcsolás


Opció	Leírás	Remarks
Nincs	• Nincs automata kikapcsolás.	
10 (perc)	• Automata kikapcsolás 10 perc múlva.	
30 (perc)	• Automata kikapcsolás 30 perc múlva.	
60 (perc)	• Automata kikapcsolás 60 perc múlva..	

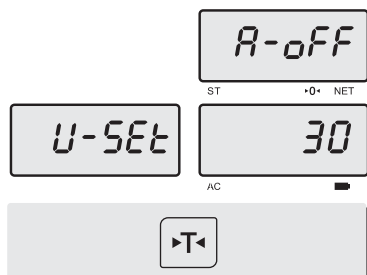

① A lehetőség közül a **TARE** gombbal választottunk. Pl.) 30 (perc).

b. Takaréék mód

Options	Description	Remarks
Ki	<ul style="list-style-type: none">Nincs takaréék üzemmód.	
20 (másodperc)	<ul style="list-style-type: none">Takaréék mód 20 másodperc múlva.	
40 (másodperc)	<ul style="list-style-type: none">Takaréék mód 40 másodperc múlva.	
60 (másodperc)	<ul style="list-style-type: none">Takaréék mód 26 másodperc múlva.	

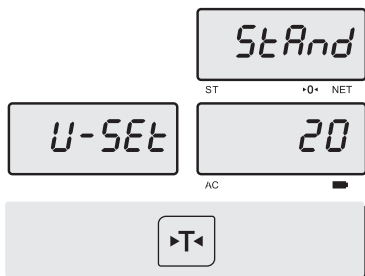


- ① Nyomja meg a **ZERO** gombot a következő, takaréék mód beállításához.
- ② Nyomja meg a **TARE** gombot az idő kiválasztásához.


4. Fejezet Eladás

A PR mérleget kétféle módon használhatjuk árszorzásra.

a. Számgombokkal adjuk meg az egységárat


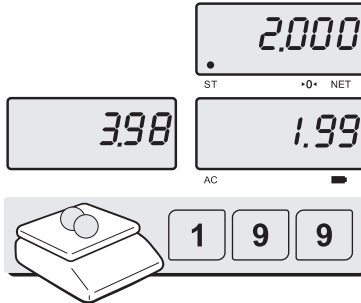


① Tegye fel a tálcára a mérendő árut és üsse be az egységárat a számgombok segítségével. (Pl.) 1.99

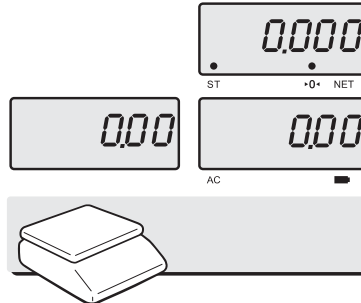


② Távolítsa el az árut.

b. Egységár beadása direkt PLU gomb segítségével

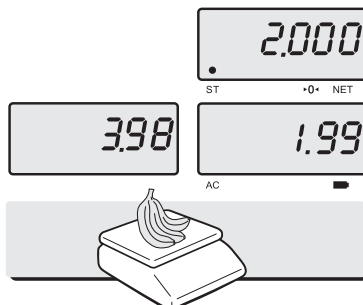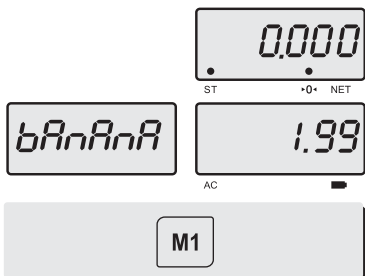

① Nyomja meg az **M1~M4** gombot az előre beprogramozott egységár behívására. Pl.) **M1**

② Tegye az árut a tálcára.

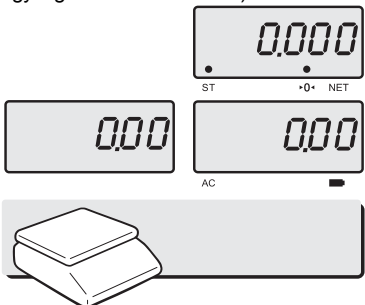

③ Vegye le az árut a tálcáról.

TEHNIKAI PARAMÉTEREK

MODEL	PR ^{PLUS}		
MÉRÉSHATÁR (Dual)	Max 3/6kg e=d=1/2g	Max 6/15kg e=d=2/5g	Max 15/30kg e=d=5/10g
KIJELZŐ:	6/5/5(Fizetendő / Tömeg / Egységár)		
JELZÉSEK	ZERO, TÁRA, STABIL, AC POWER, AKKU		
MAXIMUM TÁRA	- 2.999kg	- 5.998kg	- 14.995kg
HŐMÉRSÉKLET	-10°C ~ +40°C		
ÁRAMFORRÁS	AC 220 - 240V,50 - 60Hz, PB 4V 4Ah		
FOGYASZTÁS	Kb.. 4W		
TÁLCA MÉRET (mm)	322W)x212(D)		

HIBA ÜZENETEK

■ Tábla : Hiba üzenet

Hiba Üzenet a kijelzőn	Leírás	Megoldás
"Err 0"	"Err 0" A mérleg nem stabil.	Szüntesse meg az okát.
"Err 1"	"Err 1" A mérleg nulla pontja más mint a kalibráláskor.	Hívja a CAS szervizét
"Err 3"	"Err 3" Túlterhelve a mérleg.	Távolítsa el a súlyt.
"Err 4"	"Err 4" Túl kevés a fizetendő.	Növeld az egységárat
"Err 5"	"Err 5" Már van Tára érték.	Távolítsd el a Tárát.

MEMO

MEMO



PR^{PLUS} SERIES

Price Computing Scale

Forgalmazza:

TELECOM Kft.

1024 Budapest Kis Rókus u. 37.

Tel.: +36 1 212 4947

www.telecom.hu

telecom@telecom.hu

CAS

CAS BLDG., # 440-1, SUNGNAE-DONG,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_ 82 2 2225 3500

FAX_ 82 2 475 4668

www.globalcas.com

Specifications are subject to change for improvement without prior notice.



Edited with **Infix PDF Editor**
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.infix.com/unlock.htm

0002-PR0-0039-1-2012.12